

- Elektrische Anlage entspricht in weiten Bereichen nicht Serienstand Delorean
- Steckverbindungen an Serien- wie an Zusatzanlagen umfassend korrodiert / oxidiert / nicht betriebssicher
- Umfangreiche Umbauten zur elektrischen und elektropneumatischen Öffnung und Schließung der Türen und Klappen verbaut
 - >2 Verstärkungsplatten an Frontklappe + 2 pneumatische Schubelemente
 - >2 waagrecht in Gehäuse hinter den Sitzen verbaute pneumatische Elemente mit Seilzuganbindung zu den Türen
 - >2 pneumatische Schubelemente für Heckklappe
- Anlage ohne Funktion, Komponenten zum Teil stark korrodiert / verrostet
- Zusatzeinbauten Elektrik u.a. im erweiterten Ablagefach vor Kofferraum und unter Lenksäule
- Zugang zu serienmäßigen Relaisbereich aktuell nicht möglich, da verbaut
- Diverse Karosserieausschnitte wurden vergrößert, bzw. zusätzlich eingebracht
- Halterahmen Vorwiderstand der Zündung stark angerostet
- Haltekonsole der Steuergeräte im Innenraum hinten links stark angerostet
- Verkabelung zu Anlasser nicht betriebssicher
- Fahrlichtschalter fest / ohne Funktion, ...
- Beleuchtungsanlage noch US Standard
- Motor dreht, startet nicht, keine Kraftstoffversorgung
- Kraftstoffsystem stark verschmutzt (z.B. Ablagerungen in den Verschraubungen)
- diverse Komponenten zum Teil stark angerostet
- Einspritzleitungen nicht betriebssicher
- Hitzeschutzblende zw. Motor und Schalldämpfer noch Version Asbest / zerbrochen
- Keilriemen zu Generator rissig
- Keilriemen zu Klimakompressor fehlt
- Spann- und Umlenkrollenlager zu Riemen Klimakompressor verschlissen
- Klimaanlage wurde zuletzt augenscheinlich mit Kältemittel R12 betrieben
- Riemenscheiben angerostet
- Anhaftungen von stellenweise verharztem Verlustöl am gesamten Antrieb
- Kühlmittelschläuche alt, zum Teil porös,
- Ausgleichsbehälter Kühlmittel versprödet, augenscheinlich noch Serienstand 1981
- Kühler noch Version mit Wasserkästen aus Kunststoff, nicht betriebssicher
- Abdeckung Zündspulenbereich im Motorraum fehlt
- Abdichtung am Ansaugkrümmer zum Teil mit Dichtmasse ausgeführt (?)
- Rahmen / Unterboden / Radaufhängungen / Motoroberflächen von unten mit schwarzer Beschichtung versehen
- Tankabdeckplatte fehlt
- Rahmen an Querblech vorne unten stark verrostet
- Rahmen an Querblech hinten unten stark verrostet
- Rahmen im Bereich VL stark verrostet, Beschichtung chemisch gelöst
- Querlenker vorne unten verformt / angerostet
- Lagerungen aller Querlenker innen und außen alt / rissig / verschlissen
- Stabilisatorstange angerostet
- Fahrwerksfedern V+H angerostet
- Stoßdämpfer V+H Lagerungen unten verschlissen, Dämpfer angerostet, augenscheinlich alt
- Lenkung schwergängig
- Kreuzgelenke an Lenksäule stark angerostet / schwergängig
- Lager Lenksäulendurchführung verschlissen / ausgebrochen / fehlt
- Lenkkopfverkleidung schadhaft / Lage?

- 
- Kupplungsgeberzylinder augenscheinlich undicht
 - Hauptbremszylinder augenscheinlich undicht
 - Bremskraftverstärker stark verrostet
 - Bremssscheiben V+H stark angerostet
 - Bremsstäbel V+H fest / Kolben schwergängig / stark verrostet
 - Radlager aktuell nicht prüfbar, da Bremsen fest
 - Reifen überaltert / stark rissig
 - Karosserie lackiert, Lack an Blech- wie auch an Kunststoffoberflächen umfassend schadhaft
 - DMC Emblem an Frontgrill fehlt
 - Seitenwand HR unten eingedrückt
 - Dachblech verformt
 - Zierritter an Dachblech hinten gebrochen
 - Türrahmen stark angerostet, Verklebung zu GFK über die Länge der Türe oben lose
 - Schwellerverkleidungen und Abschlußblenden der Seitenwände hinten R+L nicht Serienstand Delorean
 - Haubenzug vorne schadhaft
 - Haubenschloß V oxidiert
 - Türdichtungen innen und außen zerschlissen
 - Dichtung Frontklappe stellenweise lose
 - Abdeckgitter unter Windschutzscheibe fehlt
 - Innenspiegel fehlt
 - Heckklappe oben fehlt / nur noch zu 1/4 vorhanden
 - Aufnahmen für Gasdämpfer Heckklappe fehlen
 - Dichtung / Auflage Heckklappe L schadhaft, R fehlt
 - Heckklappenscharniere verformt
 - Motorklappe gebrochen
 - Feststeller Motorklappe fehlt
 - Innenraum stark verschmutzt
 - Sitz rechts fehlt
 - Armaturenbrett und Deckel Handschuhfach verfärbt (Hitzeinfluß)
 - Scharniere, Öffnungsfeder und Innenteil Handschuhfachdeckel angerostet
 - Verkleidung im Kniebereich Beifahrer verfärbt + Klebstoffreste
 - Mittelkonsole vorne oben verfärbt
 - Armaturenräger verformt, Bezug verzogen
 - Innenverkleidung A-Säule L unten gebrochen
 - Innenverkleidung A-Säule R unten verformt
 - Schalthebelsack schadhaft
 - Lederbezug Fahrersitz rissig
 - Lenkradbezug abgegriffen
 - Bodenteppich R hinten schadhaft
 - Innenverkleidung Rückwand oben abgebaut, Isolierung fehlt
 - Blende Rückwand oben verformt
 - Türhimmel nicht Serienstand Delorean, löst sich stellenweise vom Träger
 - Innenhimmel hinten verformt / wölbt sich nach unten
 - Sonnenblenden fehlen
 - Abdeckrahmen um Türbedienung innen gebrochen
 - An Stelle des serienmäßigen Notrads liegt ein zusätzliches DMC12 Vorderrad im Fahrzeug
 - Delorean Bordwerkzeug fehlt

-...